

Maatregel M lezen

Maatregelnr. 10143820-06	Thema Geluiden bij de achterklep	
Vrijgavedatum (dd-mm-jj) 22-11-13	Status Vrijgegeven	Organisatie NL, PKW

Betreffende auto's

E-serie E70 F15	Motor	Carrosserie
Productieperiode (van/tot) (dd-mm-jj) 1-9-06 /	Commentaar productieperiode	Resultaat (alle gevallen voor maatregelen tot) (dd-mm-jj)

Storing

Krakende resp. piepende geluiden tijdens het rijden bij de achterklep door de bevestiging (zie bijlage 1). De geluiden doen zich met name voor bij bodemoneffenheden of bij het afslaan.

Oorzaak

Naar verloop van tijd vindt bij de bevestiging van de achterklep een zetgedrag plaats. Hierdoor wordt de voorspanning in het aanslagrubber verminderd wat tot geluiden tijdens het rijden leidt.

Maatregelen

In geval van een klacht moet conform de volgende werkwijze te werk worden gegaan:

Voorbereiden werkzaamheden:

Opbergvak in de bagageruimte links en rechts openen. Hierdoor wordt de weergegeven bout (bij de D-stijl) toegankelijk (zie bijlage 1).

Reparatiemaatregel:

- 1.) Aanslagrubber achterklep links en rechts verwijderen. (bijlage 2)
- 2.) Stelschroef aanslag achterklep aan beide zijden een omwenteling linksom losdraaien - 360 graden (zie bijlage 3 en 4),
- 3.) Proefrit ter controle maken. Als het geluid nog aanwezig is, stap 2 herhalen.

Raadpleeg ook de volgende reparatiehandleiding:

41 62 030 bovenste gedeelte achterklep afstellen.

41 00.. Carrosserienaden aanhouden

Klacht

Storingslocatie:	Storingstype:	Storingsplaats:
Remmen	Geknak (storend geluid)	Bereik bagageruimte / cabriokapopberg ruimte
Rijden	Geknak (storend geluid)	Achtercompartiment







